

現地災害調査報告

令和5年7月10日に下都賀郡野木町付近で
発生した突風について

目次

- 1 概要
- 2 突風に関する分析結果
- 3 現地調査結果
- 4 気象の状況
- 5 特別警報・警報・注意報及び気象情報等の発表状況
- 6 参考資料

令和6年3月29日

宇都宮地方気象台

1 概要

7月10日18時50分頃、下都賀郡野木町友沼（しもつがぐんのぎまちともぬま）から野木町中谷（なかや）にかけて突風が発生し、住家の屋根の飛散などの被害があった。

この突風をもたらした現象を明らかにするため、7月11日に宇都宮地方気象台は職員を気象庁機動調査班（JMA-MOT）として派遣し、現地調査を実施した。

調査結果は以下のとおりである。

2 突風に関する分析結果

（1）突風が発生した日時

この突風は、7月10日18時50分頃に発生した。

（2）突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、ダウンバーストと推定した。

（根拠）

- ・ 突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であった。
- ・ 漏斗雲または移動する渦の目撃など、竜巻の発生を示唆する情報は得られなかった。
- ・ 被害や痕跡は面的に分布していた。
- ・ 被害や痕跡から推定した風向に発散性がみられた。
- ・ 突風は比較的短時間（1～10分程度）であったという証言が複数得られた。
- ・ 突風は強雨またはひょうを伴っていたという証言が複数得られた。

（3）突風の強さの評定

この突風の強さは、風速約50m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF1に該当する。

（根拠）

- ・ 住家の小屋組の飛散
- ・ 住家の野地板の飛散

《根拠に用いた被害指標（DI）及び被害度（DOD）》

- ・ DI：木造の住宅または店舗
- DOD：小屋組の構成部材の損壊又は飛散（下限値）


屋根の軒先又は野地板の破損又は飛散（代表値）

（4）被害の範囲

被害の範囲の長さは6.1km、幅は2.5kmであった。

（補足）現地調査後の速報では、突風の発生した区域を「栃木県小山市乙女から下都賀郡野木町中谷にかけて」と公表したが、小山市では被害や痕跡の範囲が特定できなかったため、「下都賀郡野木町友沼から野木町中谷にかけて」に変更した。

(5) 突風被害発生地域

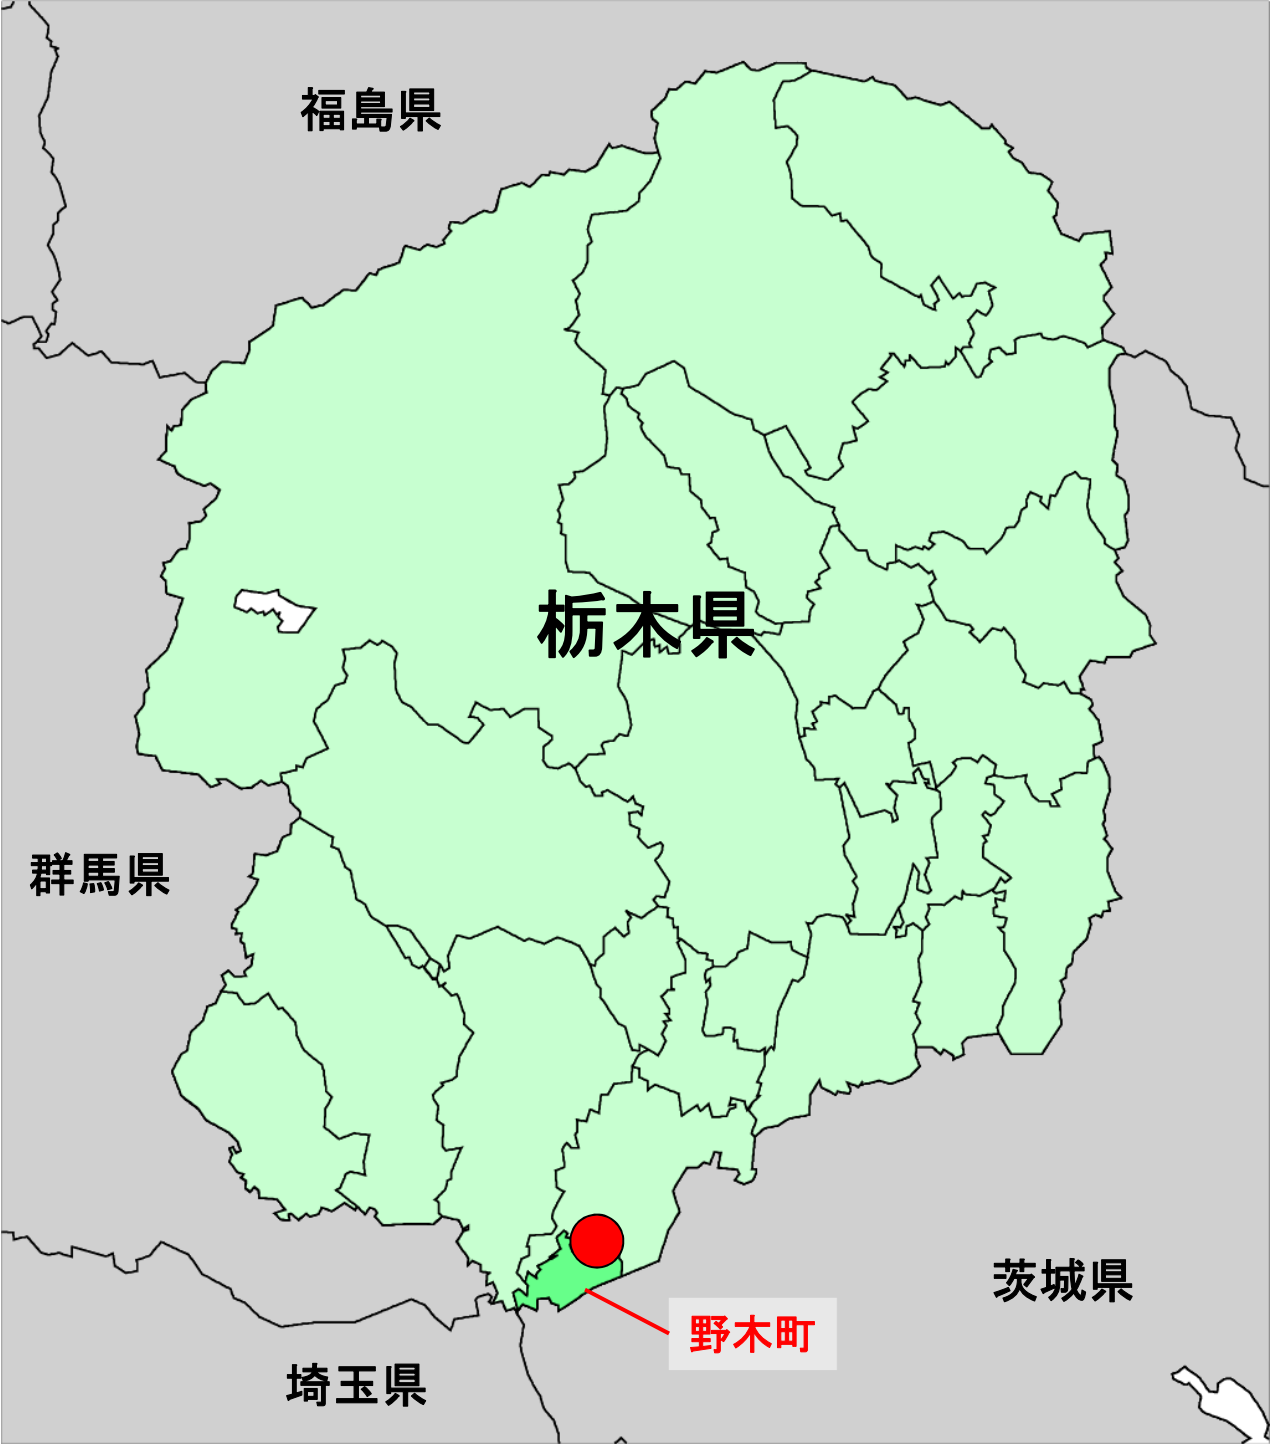

● : 突風被害発生地域

3 現地調査結果

実施官署：宇都宮地方気象台

実施場所：栃木県下都賀郡野木町友沼から野木町中谷

実施日時：令和5年7月11日 10時30分～17時30分

3-1 被害状況

- ・人的被害 : 0人
- ・住家被害 : 一部損壊 235棟(ひょう害や大雨害による被害を含む)
- ・非住家被害 : 一部損壊 41棟(ひょう害や大雨害による被害を含む)
- ・その他 : 倒木、フェンス倒壊など

※ 情報の入手先：危機管理防災局危機管理課・消防防災課
(令和6年1月10日現在)

◎東京電力停電情報

- ・16時06分に下都賀郡野木町の被害地域周辺で自然災害の影響とみられる
停電が発生していた。

※情報の入手先：東京電力の停電履歴情報

3-2 聞き取り状況

A氏 (下都賀郡野木町友沼)

- ・激しい風が吹いた時刻は18時47分過ぎで、継続時間は1分程度と短かった。
- ・時刻は監視カメラの映像で確認した。

B氏 (下都賀郡野木町友沼)

- ・激しい風が吹いた時刻は18時40分前後で、継続時間は10分程度と長かった。
- ・雨とビー玉大のひょうで視界がなくなった。

C氏 (下都賀郡野木町潤島)

- ・激しい風が吹いた時刻は19時00分前で、継続時間は2分から3分程度と比較的短かった。
- ・強雨やひょうを伴っており、視界が真っ白になった。


D氏 (下都賀郡野木町潤島)

- ・激しい風が吹いたのは18時49分前後で、継続時間は2分から3分程度と比較的短かった。
- ・強雨やひょうを伴っており、視界が真っ白になった。

E氏 (下都賀郡野木町川田)

- ・激しい風が吹いた時刻は18時50分前後で、継続時間は5分程度と比較的短かった。
- ・強雨や1cmから2cmのひょうを伴っており、視界が真っ白になった。
- ・トラクターがひっくり返った。

3-3 被害発生地域図

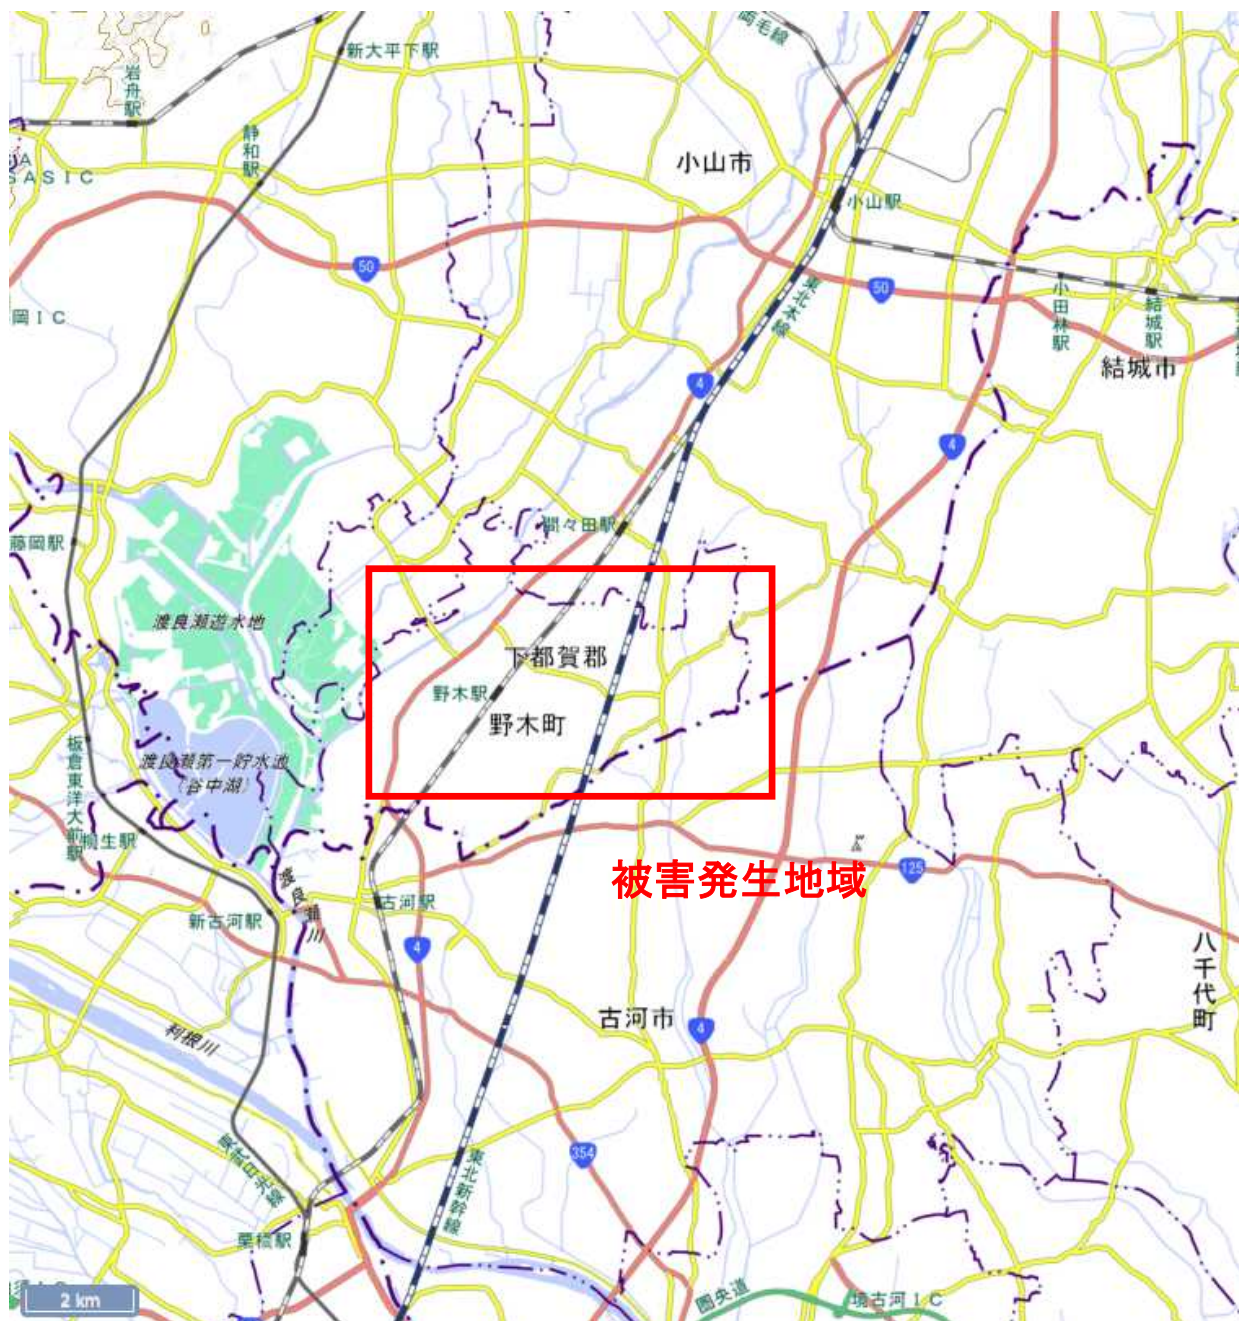

出典：地理院地図

拡大図（下都賀郡野木町付近）・・・P. 5

○被害発生地域拡大図（下都賀郡野木町）



3-4 被害状況写真



① 屋根の小屋組が飛散した住家
(南西方向から撮影)



② 屋根の小屋組が飛散した住家
(北方向から撮影)



③ 屋根瓦が飛散した住家
(北方向から撮影)



④ 倒れたフェンス
(北方向から撮影)



⑤ 屋根の野地板が飛散した住家
(北方向から撮影)





⑥ 倒壊した倉庫
(南方向から撮影)

4 気象の状況


7月10日18時、対馬海峡から日本海にのびる梅雨前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気と日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生した。

下都賀郡野木町で突風が発生した時間帯には、活発な積乱雲が通過中であった。

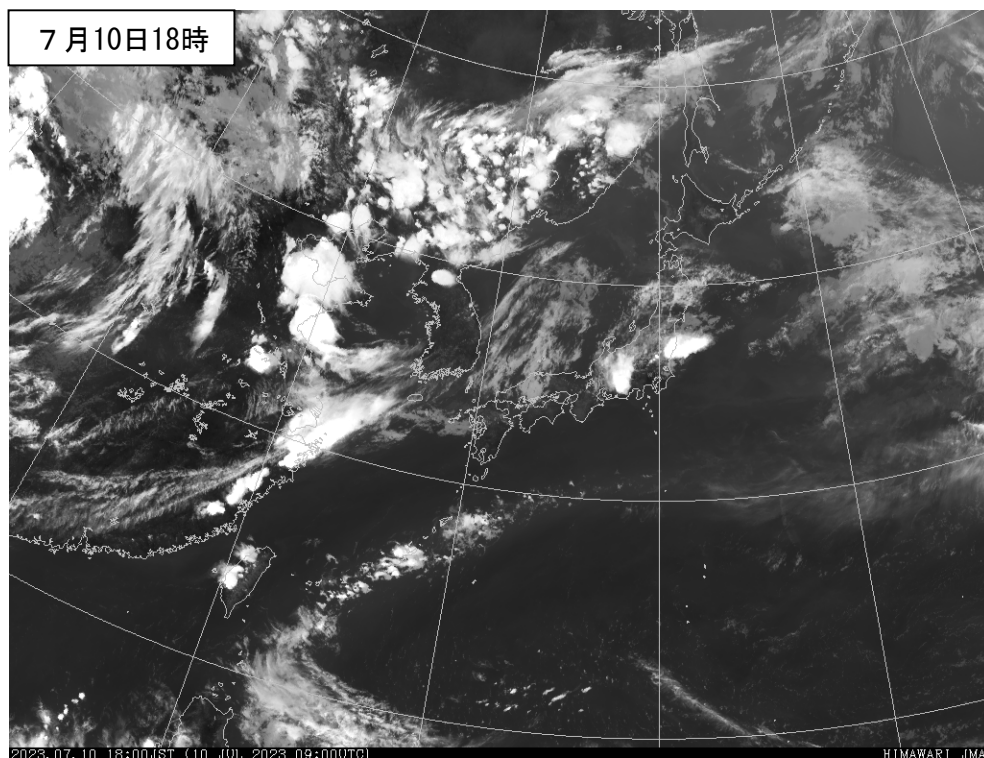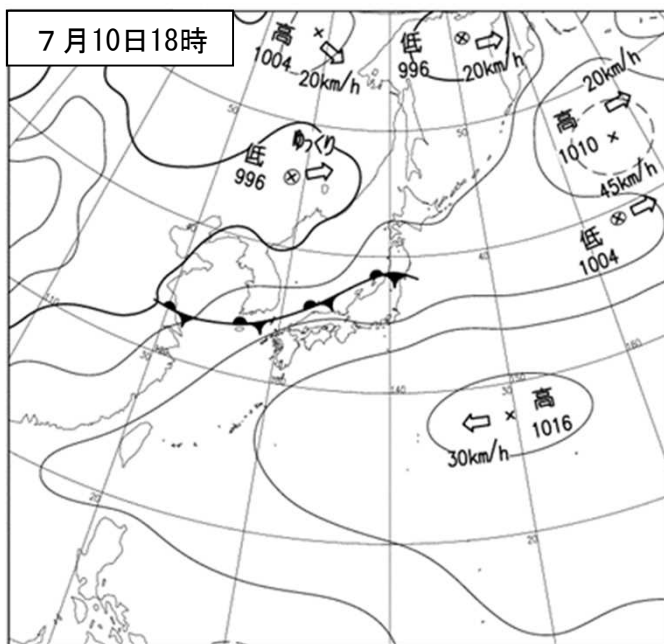


地上天気図及び気象衛星「ひまわり9号」赤外画像

下都賀郡野木町において突風が発生した時間帯の
気象レーダーで観測された雨雲の様子

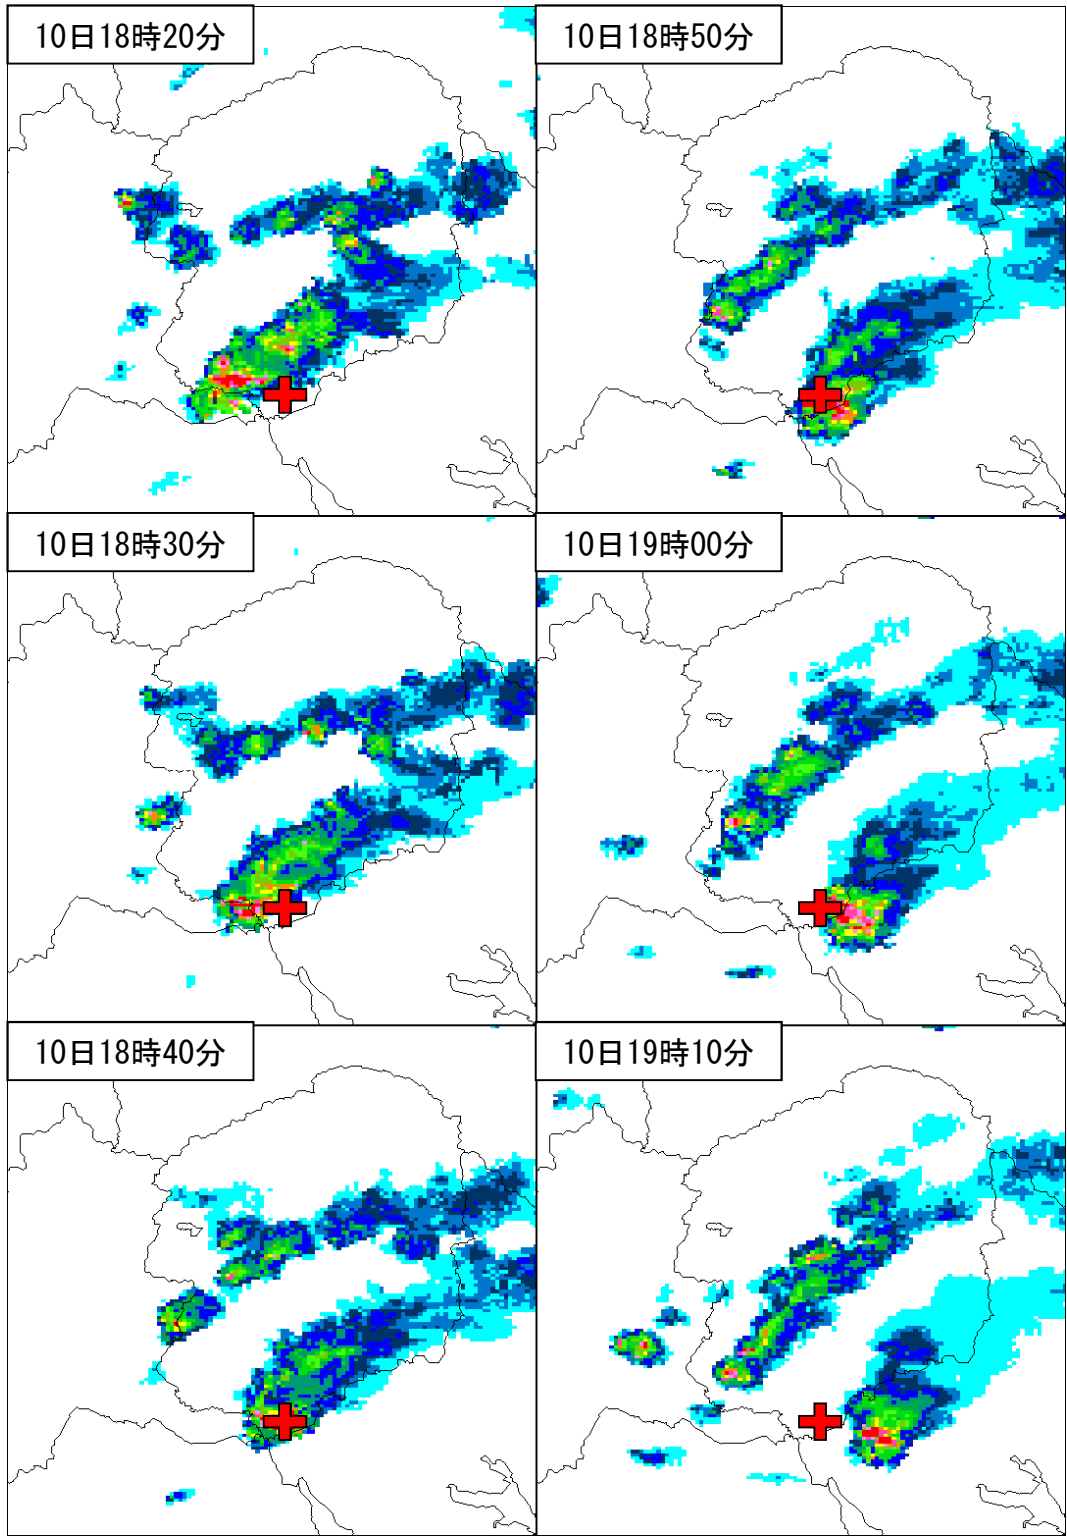

レーダーエコー強度 (mm/h)

 


令和5年7月10日18時20分～19時10分
図中 **+** 印は被害発生地域を示す。

アメダス古河の観測値


被害発生地域の南約5.4kmに位置するアメダス古河では、18時50分前から雨の強まりに伴い風向が変化して風が強まった。強雨を伴い風速が短時間に増減することは、ダウンバーストの特徴の一つである。

被害発生地域とアメダス古河の位置関係から、この風向・風速の変化は被害をもたらしたダウンバーストと関係していると考えられる。

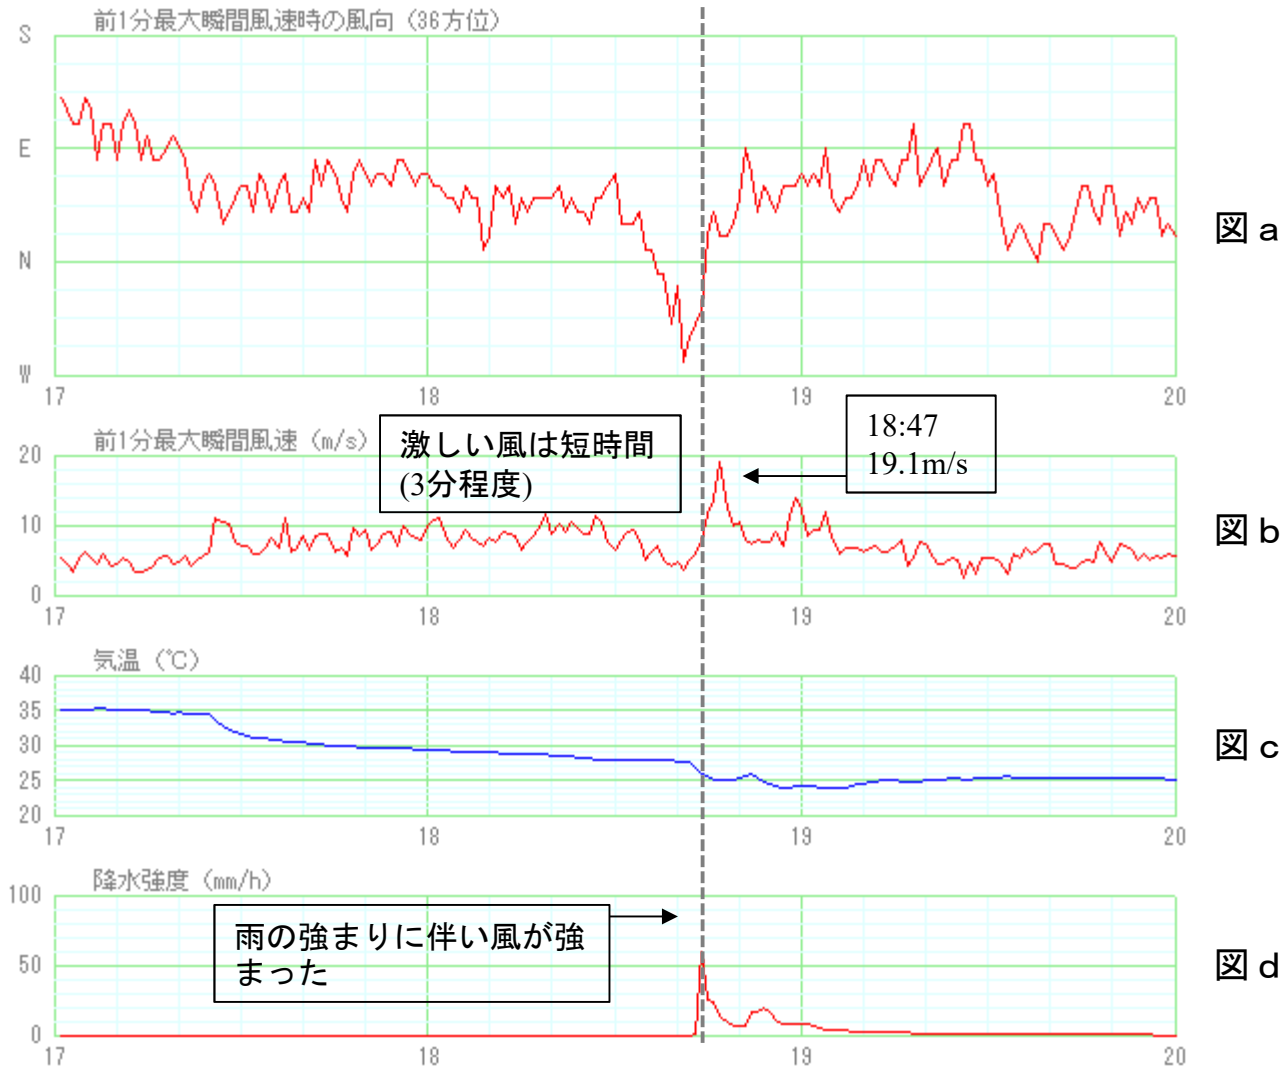

7月10日17時00分から20時00分のアメダス古河の観測値時系列

- 図 a : 前1分間最大瞬間風速時の風向 [36方位]
- 図 b : 前1分間最大瞬間風速 [m/s]
- 図 c : 気温 [°C]
- 図 d : 降水強度※ [mm/h] ※ 降水強度はそのときの雨の強さを1時間の雨量に換算したもの。

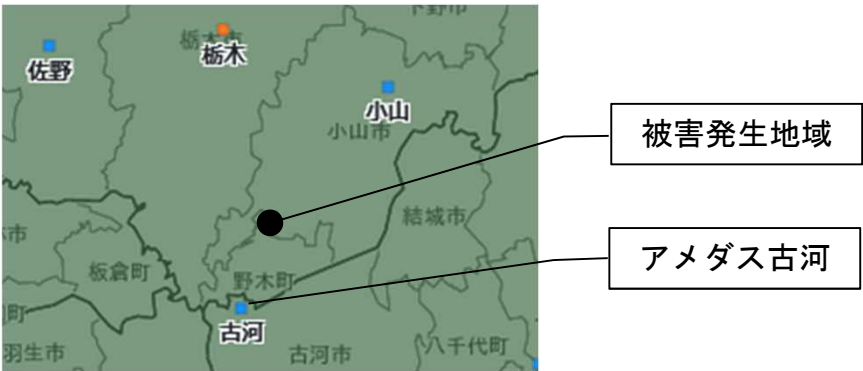

5 特別警報・警報・注意報及び気象情報等の発表状況

○特別警報・警報・注意報の発表状況（野木町）

令和5年7月10日 宇都宮地方気象台発表

●：発表 ◇：特別警報から警報 ▽：特別警報から注意報 ▼：警報から注意報 ○：継続 解：解除
浸：浸水害 土：土砂災害 土浸：土砂災害、浸水害 斜体字：発表 下線：特別警報から警報

発表時刻	暴風 雪 特別 警報	大雨 特別 警報	暴風 特別 警報	大雪 特別 警報	波浪 特別 警報	高潮 特別 警報	暴風 雪 警報	大雨 警報	洪水 警報	暴風 警報	大雪 警報	波浪 警報	高潮 警報	大雨 注意報	大雪 注意報	風雪 注意報	雷 注意報	強風 注意報	波浪 注意報	融雪 注意報	洪水 注意報	高潮 注意報	濃霧 注意報	乾燥 注意報	なだれ 注意報	低温 注意報	霜 注意報	着氷 注意報	着雪 注意報
2023/7/10 03:47																	●						○						
2023/7/10 07:10																	○						解						
2023/7/10 23:07																	解												

○栃木県竜巻注意情報の発表状況

令和5年7月10日 気象庁発表

発表日時	情報名	
令和5年07月10日15時03分	栃木県竜巻注意情報 第1号	南部・北部
令和5年07月10日15時58分	栃木県竜巻注意情報 第2号	南部・北部
令和5年07月10日16時53分	栃木県竜巻注意情報 第3号	南部・北部
令和5年07月10日17時48分	栃木県竜巻注意情報 第4号	南部・北部
令和5年07月10日18時43分	栃木県竜巻注意情報 第5号	南部・北部
令和5年07月10日19時38分	栃木県竜巻注意情報 第6号	南部
令和5年07月10日20時33分	栃木県竜巻注意情報 第7号	南部

○栃木県気象情報の発表状況

令和5年7月10日 宇都宮地方気象台発表


発表日時	情報名
令和5年07月10日05時55分	雷と突風及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第1号
令和5年07月10日11時17分	大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第2号
令和5年07月10日16時19分	大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第3号

6 参考資料

突風に関する現地災害調査報告では、被害状況や聞き取り調査から突風が、「竜巻」、「ダウンバースト」、「ガストフロント」など、どの現象によってもたらされたかを推定しています。また、現象の強さ（風速）については、日本版改良藤田スケール（JEFスケール）により推定しています。ここでは、それぞれの現象とその被害の特徴、及び日本版改良藤田スケールについて紹介します。

竜巻とは

竜巻とは、積乱雲又は積雲に伴って発生する鉛直軸をもつ激しい渦巻きで、しばしば漏斗状又は柱状の雲（「漏斗雲」といいます。）を伴っています。また、竜巻の中心では周囲より気圧が低いため、地表面の近くでは空気は渦の中心に向かうように吹き込み（収束）、回転しながら急速に上昇します。

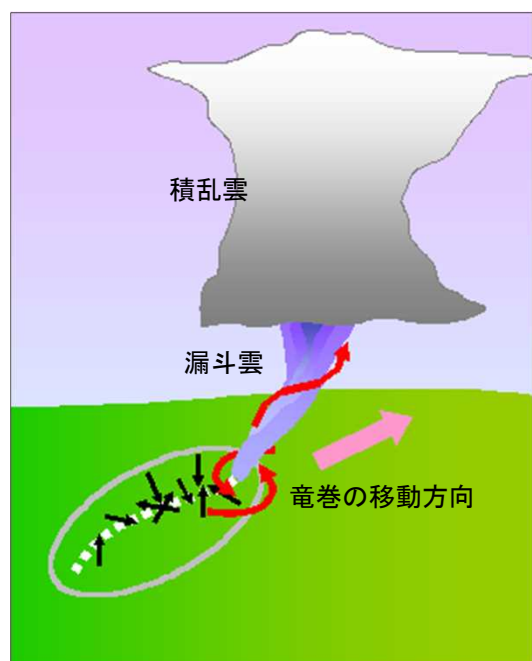

竜巻とその被害の様子

赤矢印は空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向、白点線は竜巻の経路を表しています。竜巻の発生時にはしばしば積乱雲から漏斗状の雲がのびています。竜巻は周囲の空気を吸い上げながら移動しますので、倒壊物等は竜巻の経路に集まる形で残ります。



竜巻の移動経路と風向分布の例（新野他、1991）


平成2（1990）年12月11日千葉県茂原市で日本では戦後最大級の竜巻が発生しました。この図は、地面近くの構造物や畑の作物の倒れ方の調査から推定した竜巻の移動経路（点線）と風向分布（矢印）です。このように、現地調査を行うことで竜巻の移動経路や風向を知ることができます。また被害の程度から竜巻の強さを知ることができます。

竜巻の現象・被害等の特徴をまとめると次のようになります。

- ☐ 竜巻の移動とともに風向が回転する。
- ☐ 発生場所付近に対応するレーダーエコーがある。ただし、積雲に伴う場合には、ないこともある。
- ☐ 気圧が下降する。急激な気圧低下に伴って、耳に異常を訴える場合がある。
- ☐ 被害地域は細い帯状となることが多い。
- ☐ 残された飛散物や倒壊物はある点や線に集まる形で残ることがある。
- ☐ 重量物（屋根・扉など）が舞い上げられたように移動する。
- ☐ 漏斗雲が目撃されたり、飛散物が筒状に舞い上がっているのが目撃されることが多い。飛散物が降ってくる。
- ☐ ゴーというジェット機のような轟音がすることが多い。

ダウンバーストとは

ダウンバーストとは、積乱雲又は積雲から爆発的に吹き下ろす気流とこれが地表に衝突して周囲に吹き出す破壊的な気流のことをいいます。水平的な広がり的大小により2つに分類することがあり、広がり4 km以上をマクロバースト、4 km以下をマイクロバーストといいます。

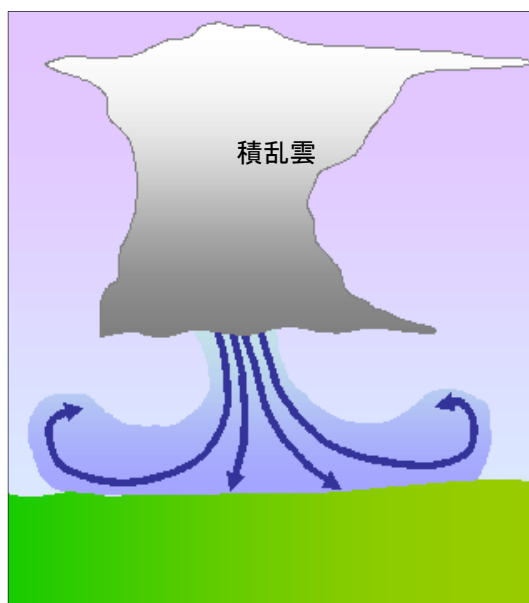


ダウンバーストのイメージ図

薄青の領域は周囲より冷たくて重いダウンバーストの空気を、また、青矢印はダウンバーストの空気の流れを表しています。

ダウンバーストの現象・被害等の特徴をまとめると次のようになります。

- ☐ 地上では発散的あるいはほぼ一方向の風が吹く。
- ☐ 発生場所付近に対応するレーダーエコーがある。
- ☐ 気温や気圧は上昇することも下降することもある。
- ☐ 短時間の露点温度下降を伴うことがある。
- ☐ 強雨やひょうを伴うことが多い。
- ☐ 被害地域が竜巻のように「帯状」ではなく、「面的」に広がる。
- ☐ 物の飛散方向や倒壊方向は同じか、ある点から広がる形となる。

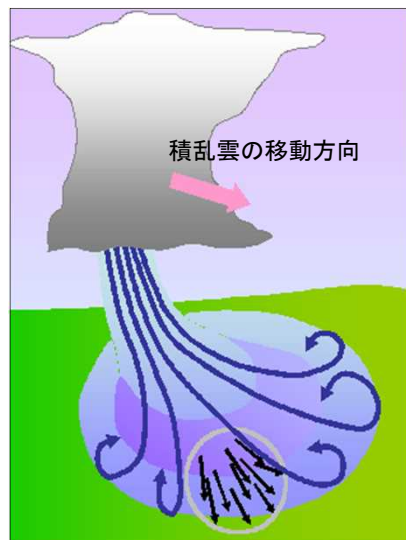


ダウンバーストの被害の様子

青矢印はダウンバーストの空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向です。積乱雲が移動している場合には、このように移動方向の吹き出しのみが強くなる場合がほとんどです。吹き出しの強さに対応して倒壊物の方向も一方向や扇状になることが少なくありません。

ガストフロントとは

ガストフロントとは、積乱雲又は積雲の下に溜まった冷気が周囲に流れ出し（冷氣外出流といいます。）、周囲の空気との間に作る境界のことをいいます。突風（ガスト）を伴うことがあることから、突風前線と呼ばれます。

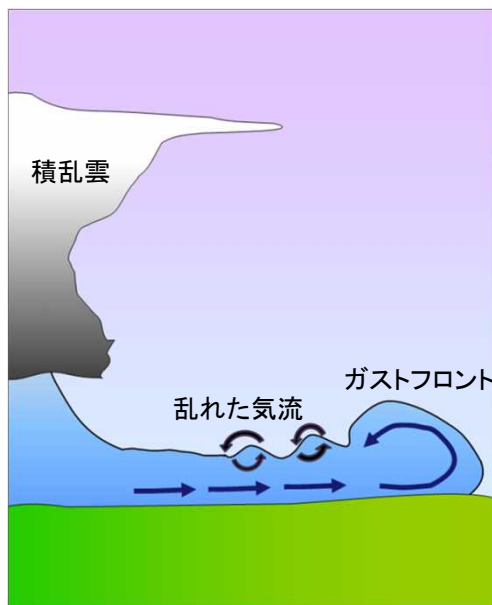

ガストフロントのイメージ図

薄青の領域は周囲より冷たくて重い空気を、また、青矢印は冷氣外出流を表しています。黒矢印は乱れた気流を表しています。

ガストフロントの現象等の特徴をまとめると次のようになります。

- 降水域から前線状に広がることが多い。
- 風向の急変や突風を伴い、しばらく同じ風向が続くことが多い。
- 気温の急下降や気圧の急上昇を伴うことが多い。
- 降水域付近のみでなく、数10kmあるいはそれ以上離れた地点まで進行する場合がある。

じん旋風

晴れた日の昼間に地上付近で発生する鉛直軸を持つ強い渦巻きで、突風により巻き上げられた砂じんを伴う。竜巻と違い積雲や積乱雲に伴わず、地上付近の熱せられた空気の上昇によって発生する。

その他の突風

自然風は絶えず強くなったり弱くなったり変化しており、その中で一時的に強く吹く風をいう。また、これ以外にガストフロントに伴う旋風などもある。

日本版改良藤田スケール（JEFスケール）

米国シカゴ大学の藤田哲也により1971年に考案された藤田スケールを、日本国内で発生する竜巻等突風の強さをよりの確に把握できるようにするため、米国の改良スケールを参考にしつつ、日本の建築物等の特徴を加味し、最新の風工学の知見を取り入れて策定した風速のスケールです。

階級	風速（m/s）の範囲 （3秒値）	主な被害の状況（参考）
JEF0	25—38	・木造の住宅において、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊が発生する。比較的狭い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。 ・園芸施設において、被覆材（ビニルなど）がはく離する。パイプハウスの鋼管が変形したり、倒壊する。 ・物置が移動したり、横転する。 ・自動販売機が横転する。 ・コンクリートブロック塀（鉄筋なし）の一部が損壊したり、大部分が倒壊する。 ・樹木の枝（直径2cm～8cm）が折れたり、広葉樹（腐朽有り）の幹が折損する。
JEF1	39—52	・木造の住宅において、比較的広い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。屋根の軒先又は野地板が破損したり、飛散する。 ・園芸施設において、多くの地域でプラスチックハウスの構造部材が変形したり、倒壊する。 ・軽自動車や普通自動車（コンパクトカー）が横転する。 ・通常走行中の鉄道車両が転覆する。 ・地上広告板の柱が傾斜したり、変形する。 ・道路交通標識の支柱が傾倒したり、倒壊する。 ・コンクリートブロック塀（鉄筋あり）が損壊したり、倒壊する。 ・樹木が根返りしたり、針葉樹の幹が折損する。
JEF2	53—66	・木造の住宅において、上部構造の変形に伴い壁が損傷（ゆがみ、ひび割れ等）する。また、小屋組の構成部材が損壊したり、飛散する。 ・鉄骨造倉庫において、屋根ふき材が浮き上がったり、飛散する。 ・普通自動車（ワンボックス）や大型自動車が横転する。 ・鉄筋コンクリート製の電柱が折損する。 ・カーポートの骨組が傾斜したり、倒壊する。 ・コンクリートブロック塀（控壁のあるもの）の大部分が倒壊する。 ・広葉樹の幹が折損する。 ・墓石の棹石が転倒したり、ずれたりする。
JEF3	67—80	・木造の住宅において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄骨系プレハブ住宅において、屋根の軒先又は野地板が破損したり飛散する、もしくは外壁材が変形したり、浮き上がる。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが比較的広い範囲で変形する。 ・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的狭い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。 ・鉄骨造倉庫において、外壁材が浮き上がったり、飛散する。 ・アスファルトがはく離・飛散する。
JEF4	81—94	・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的広い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。
JEF5	95—	・鉄骨系プレハブ住宅や鉄骨造の倉庫において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが著しく変形したり、脱落する。

【参考文献】

大野久雄著(2001):雷雨とメソ気象. 東京堂出版, 309pp.
新野宏・藤谷徳之助・室田達郎・山口修由・岡田恒(1991):1990年12月11日に千葉県茂原市を襲った竜巻の実態と

その被害について. 日本風工学会誌, 第48号, 15-25.
日本気象学会編(1998):気象科学辞典. 東京書籍, 637pp.
Fujita,T.T.(1992):Mystery of Severe Storms. The University of Chicago,298pp.

現地災害調査報告について

気象台では、突風災害等が発生した場合、災害発生の一因となった現象と災害との関係等を迅速に把握するため、可能な限り速やかに災害が発生した地域に職員を派遣し調査を実施しています。また、現地調査終了後、その調査結果に加えて気象現象の発生状況、実況資料、気象台の執った措置等を速やかに取りまとめ「現地災害調査報告」を作成し公表しています。

この調査や、調査資料を作成するにあたり、栃木県小山市、野木町などの関係機関、また、住民の方々にご協力いただきました。ここに、謝意を表します。

※本報告の地図は、国土地理院発行の「電子地形図（タイル）」を利用したものです。

※本資料は、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。利用を行う際は適宜の方法により、必ず出所（宇都宮地方気象台）を明示してください。その他、利用にあたっての詳細は、気象庁ホームページの利用規約（[\[https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html#main\]](https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html#main)）をご確認ください。

問い合わせ先

宇都宮地方気象台

電話028-635-7260