

# 現地災害調査報告

令和3年5月1日に静岡県菊川市から牧之原市にかけて発生した突風について

## 目次

- 1 概要
- 2 突風に関する分析結果
- 3 現地調査結果
- 4 気象の状況
- 5 特別警報・警報・注意報及び気象情報等の発表状況
- 6 参考資料

令和3年11月2日

静岡地方気象台

注) この資料は、最新の情報により内容の一部訂正や追加をすることがあります。

# 1 概要

5月1日18時30分頃から40分頃にかけて、静岡県菊川市沢水加（さばか）から牧之原市布引原（ぬのひきはら）、牧之原市勝田（かつた）から切山（きりやま）、牧之原市坂部（さかべ）及び牧之原市須々木（すすき）で突風が発生し、住家の屋根の損壊などの被害があった。

この突風をもたらした現象を明らかにするため、5月2日と5月4日、静岡地方気象台は職員を気象庁機動調査班（JMA-MOT）として派遣し、現地調査を実施した。

調査結果は以下のとおりである。

## 2 突風に関する分析結果

### 2-1 静岡県菊川市沢水加（さばか）から牧之原市布引原（ぬのひきはら）で発生した突風

#### （1）突風が発生した日時

この突風は、5月1日18時30分頃に発生した。

#### （2）突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、竜巻の可能性が高いと判断した。

##### （根拠）

- ・突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であった。
- ・被害や痕跡は帯状に分布していた。
- ・ゴーという音が移動したという証言が複数得られた。
- ・耳の詰まりや耳鳴り、体が浮き上がる感じがしたという証言が複数得られた。
- ・建物壁面の高い部分への泥の付着がみられた。

#### （3）突風の強さの評定

この突風の強さは、風速約65m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF2に該当する。

##### （根拠）

- ・住家の屋根の損壊

《根拠に用いた被害指標（DI）及び被害度（DOD）》

- ・DI：木造の住宅又は店舗
- DOD：小屋組の構造部材の損壊又は飛散（代表値）

#### （4）被害の範囲

被害の範囲の長さは約1.1km、幅は約220mであった。

（補足）現地調査後の速報では被害地域を牧之原市布引原としていたが、被害状況を精査し菊川市沢水加から牧之原市布引原とした。またその他の分析結果について、現地調査後に得た情報や気象レーダー資料等を精査し再評定した。

## 2-2 静岡県牧之原市勝田（かつた）から切山（きりやま）で発生した突風

### （1）突風が発生した日時

この突風は、5月1日18時30分頃に発生した。

### （2）突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、竜巻の可能性のあるものの特定に至らなかった。

（根拠）

- ・ 突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であった。
- ・ 被害や痕跡は帯状に分布していた。
- ・ 突風はごく短時間（1分程度）であったという証言が複数得られた。

（特定に至らなかった理由）

- ・ 被害や痕跡、聞き取り調査から、被害をもたらした現象を推定できる情報が得られなかった。

### （3）突風の強さの評定

この突風の強さは、風速約40m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF1に該当する。

（根拠）

- ・ 住家の屋根のスレートのめくれ
- ・ 店舗の屋根のトタンのめくれ

《根拠に用いた被害指標（DI）及び被害度（DOD）》

- ・ DI：木造の住宅又は店舗  
DOD：比較的狭い範囲での屋根ふき材の浮き上がり又ははく離（代表値）
- ・ DI：鉄骨系プレハブ住宅又は店舗  
DOD：比較的狭い範囲での屋根ふき材の浮き上がり又ははく離（代表値）

### （4）被害の範囲

被害の範囲の長さは約0.6km、幅は約180mであった。

（補足）

現地調査後の発表では被害地域を牧之原市勝田から坂部としていたが、その後調査資料を精査し、両地域間に明瞭な被害の空白域が存在すること等から勝田から切山と坂部ではそれぞれ別の突風現象が発生していたと判断した。

## 2-3 静岡県牧之原市坂部（さかべ）で発生した突風

### （1）突風が発生した日時

この突風は、5月1日18時30分頃に発生した。

### （2）突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、竜巻の可能性のあるものの特定に至らなかった。

（根拠）

- ・突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であった。
- ・被害や痕跡は帯状に分布していた。
- ・突風はごく短時間（1分程度）であったという証言が複数得られた。

（特定に至らなかった理由）

- ・被害や痕跡、聞き取り調査から、被害をもたらした現象を推定できる情報が得られなかった。

### （3）突風の強さの評定

この突風の強さは、風速約40m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF1に該当する。

（根拠）

- ・住家の屋根の飛散

《根拠に用いた被害指標（DI）及び被害度（DOD）》

- ・DI：木造の住宅又は店舗
- DOD：屋根の軒先又は野地板の破損又は飛散（下限値）

### （4）被害の範囲

被害の範囲の長さは約3.1km、幅は約250mであった。

## 2-4 静岡県牧之原市須々木（すすき）で発生した突風

### （1）突風が発生した日時

この突風は、5月1日18時40分頃に発生した。

### （2）突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、竜巻の可能性のあるものの特定に至らなかった。

（根拠）

- ・突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であった。
- ・被害や痕跡は、断続的だが帯状に分布していた。
- ・突風はごく短時間（1分程度）であったという証言が複数得られた。

（特定に至らなかった理由）

- ・被害や痕跡、聞き取り調査から、被害をもたらした現象を推定できる情報が得られなかった。

### （3）突風の強さの評定

この突風の強さは、風速約35m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF0に該当する。

（根拠）

- ・自動販売機の横転

《根拠に用いた被害指標（DI）及び被害度（DOD）》

- ・DI：自動販売機  
DOD：横転（代表値）

### （4）被害の範囲

被害の範囲の長さは約0.5km、幅は約150mであった。

(5) 突風被害発生地域



● : 突風被害発生地域

菊川市沢水加から牧之原市布引原  
牧之原市勝田から切山  
牧之原市坂部

牧之原市須々木

### 3 現地調査結果

実施官署：静岡地方気象台

実施場所：静岡県牧之原市

実施日時：令和3年5月2日 08時30分～15時00分

令和3年5月4日 11時45分～14時00分

#### 3-1 突風被害発生地域図



- ①拡大図（菊川市沢水加から牧之原市布引原） . . . . P. 7
- ②拡大図（牧之原市勝田から切山） . . . . P. 10
- ③拡大図（牧之原市坂部） . . . . P. 12
- ④拡大図（牧之原市須々木） . . . . P. 14

#### 3-2 被害状況

##### 【牧之原市】

- ・人的被害 軽傷3人
- ・住家被害 半壊6棟、一部損壊94棟
- ・非住家被害 全壊8棟、一部損壊37棟
- ※ 情報の入手先 牧之原市総務部危機管理課（令和3年5月31日現在）

##### 【菊川市】

- ・住家被害 一部損壊6棟
- ※ 情報の入手先 菊川市危機管理部危機管理課（令和3年5月2日現在）

##### ○停電情報（情報の入手先：中部電力パワーグリッド株式会社）

- ・18時30分に牧之原市布引原の被害地域周辺で自然災害の影響とみられる停電が発生していた。
- ・18時40分に牧之原市須々木の被害地域周辺で自然災害の影響とみられる停電が発生していた。

### 3-3 静岡県菊川市沢水加から牧之原市布引原で発生した突風

#### (1) 被害発生地域拡大図



出典：地理院地図

- 被害の発生した地点
- ➡ 物が倒れたり、飛散したりした方向
- ① 主な被害地点（被害状況写真の番号と対応）

## (2) 聞き取り状況

A氏（菊川市沢水加）

- ・「ゴー」という音の移動があった。
- ・突風は強雨を伴っていた。
- ・家の屋根瓦がめくれ、飛散した。

B氏（牧之原市布引原）

- ・「ゴー」という音の移動があった。
- ・突風は強雨を伴っていた。
- ・アパートの屋根が飛ばされた。

C氏（牧之原市布引原）

- ・「ゴー」という音の移動があり、雨の音と混じって恐怖を感じた。
- ・耳の詰まりや耳鳴り、体が浮き上がる感じがして、息苦しかった。
- ・家の壁面の高い部分に泥の付着があった。

D氏（牧之原市布引原）

- ・黒い渦が瓦みたいなものを飛ばしながら移動する様子を見た。
- ・激しい風の継続時間は比較的短かった。
- ・耳の詰まりや耳鳴り、体が浮き上がる感じがした。

## (3) 被害状況写真



① 窓ガラスやシャッターが破損した住家  
（南方向から撮影）



② 折れた道路標識  
（南方向から撮影）



③ 横転したトラックと破損した住家  
（北方向から撮影）



④ 飛散物により破損した電柱や電線  
（北東方向から撮影）



⑤ 屋根や外壁が飛散した工場  
(南東方向から撮影)



⑥ 横転したトラック  
(東方向から撮影)




⑦ 屋根等が破損した住家  
(南東方向から撮影)



⑧ 屋根が飛散した工場  
(南西方向から撮影)

### 3-4 静岡県牧之原市勝田から切山で発生した突風

#### (1) 被害発生地域拡大図

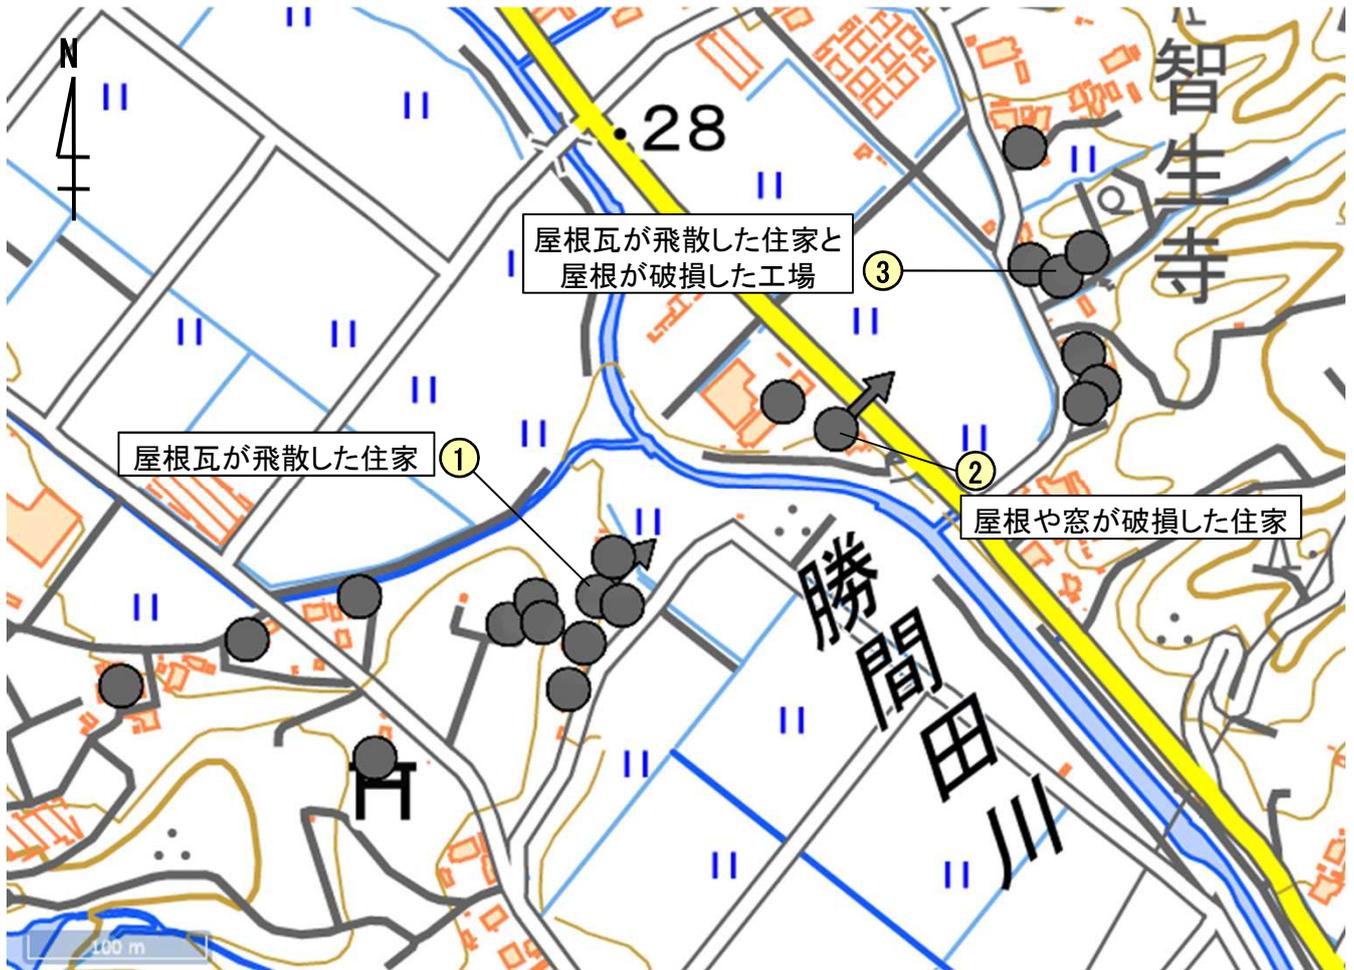

出典：地理院地図

- 被害の発生した地点
- ➡ 物が倒れたり、飛散したりした方向
- ① 主な被害地点（被害状況写真の番号と対応）

## (2) 聞き取り状況

A氏 (牧之原市勝田)

- ・「ゴー」という音の移動があり、家が浮いている様だった。
- ・突風の継続時間は比較的短かった。
- ・突風は強雨を伴っていた。

B氏 (牧之原市勝田)

- ・南西方向から黒い塊が向かってきて、窓が割れて天井が飛ばされた。
- ・耳の詰まりや耳鳴り、体が浮き上がる感じがして、家が持っていられる様だった。

C氏 (牧之原市切山)

- ・突風の継続時間は1分程度と短かった。
- ・激しい風が吹いた時刻は、18時30分頃だった。

D氏 (牧之原市切山)

- ・サッシ窓が割れて、雨風が吹き込み、停電した。
- ・突風は強雨を伴っていた。

## (3) 被害状況写真



① 屋根瓦が飛散した住家  
(南方向から撮影)




② 屋根や窓が破損した住家  
(南西方向から撮影)



③ 屋根瓦が飛散した住家と  
屋根が破損した工場  
(南方向から撮影)

### 3-5 静岡県牧之原市坂部で発生した突風

#### (1) 被害発生地域拡大図

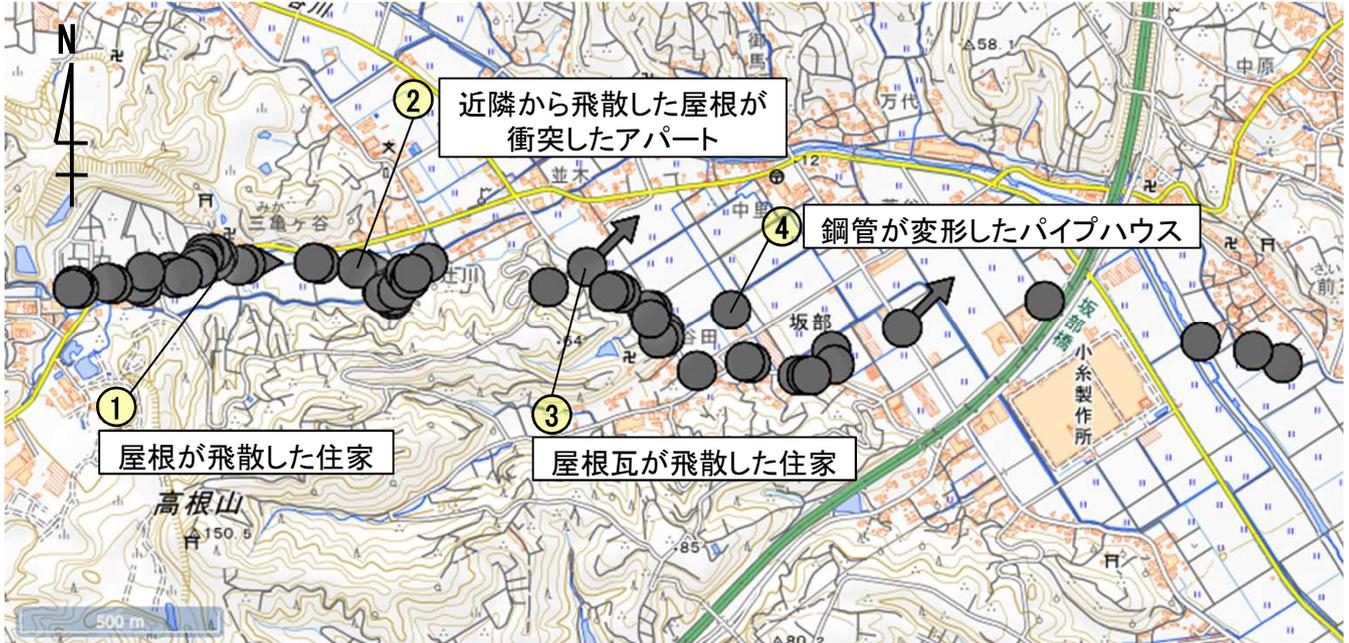

出典：地理院地図

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ● | 被害の発生した地点            |
| ➡ | 物が倒れたり、飛散したりした方向     |
| ① | 主な被害地点（被害状況写真の番号と対応） |

## (2) 聞き取り状況

A氏 (牧之原市坂部)

- ・ 激しい風の継続時間は数十秒だった。
- ・ 突風は強雨を伴っていた。
- ・ 納屋の屋根が飛ばされて、母屋の屋根瓦が飛んだ。

B氏 (牧之原市坂部)

- ・ 「ゴー」というすごい音がした。
- ・ 突風の継続時間は短かった。
- ・ 突風は強雨を伴っており、雷も鳴っていた。

C氏 (牧之原市坂部)

- ・ 激しい風が吹いた時刻は18時30分頃で、強雨を伴っていた。
- ・ 非常に大きい音がして、恐怖を感じた。飛行機よりも大きな音だった。

D氏 (牧之原市坂部)

- ・ 「ゴー」という音がとても大きく、強雨を伴っていた。
- ・ 屋根瓦が飛んで落ちた。

## (3) 被害状況写真



① 屋根が飛散した住家  
(南西方向から撮影)



② 近隣から飛散した屋根が  
衝突したアパート  
(北方向から撮影)




③ 屋根瓦が飛散した住家  
(北西方向から撮影)



④ 鋼管が変形したパイプハウス  
(南方向から撮影)

### 3-6 静岡県牧之原市須々木で発生した突風

#### (1) 被害発生地域拡大図

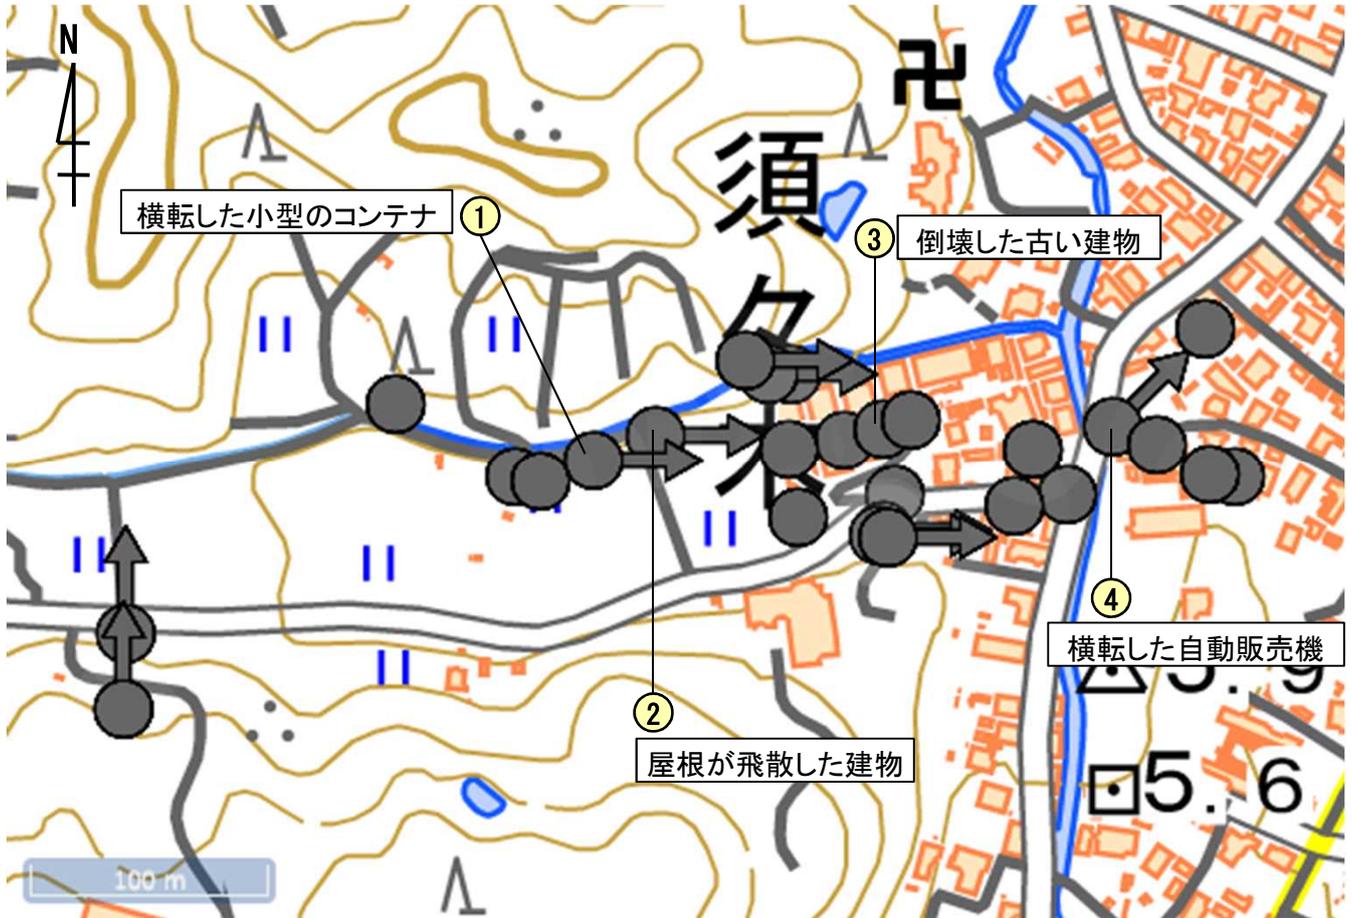

出典：地理院地図

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ● | 被害の発生した地点            |
| ➡ | 物が倒れたり、飛散したりした方向     |
| ① | 主な被害地点（被害状況写真の番号と対応） |

## (2) 聞き取り状況

A氏 (牧之原市須々木)

- ・「ゴー」という音が通り過ぎた感じで、一瞬のことだった。
- ・突風は強雨を伴っていた。雨がすごかった。

B氏 (牧之原市須々木)

- ・激しい風の継続時間は短かった(1分程度)。
- ・激しい風の吹いた時刻は、18時30分から45分頃だった。
- ・台風の時よりちょっと強い風が吹いていた。

C氏 (牧之原市須々木)

- ・屋根が飛ばされた家が多数あった。
- ・ガラスが割れた家も多数あった。

## (3) 被害状況写真



① 横転した小型のコンテナ  
(北方向から撮影)



② 屋根が飛散した建物  
(北方向から撮影)





③ 倒壊した古い建物  
(南東方向から撮影)



④ 横転した自動販売機  
(南西方向から撮影)



## 4 気象の状況

5月1日、日本海中部に前線を伴った発達中の低気圧があつて東北東に進んでいた。また、静岡県の上空約5500メートルには、氷点下18度以下の寒気が流入していた影響で、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生した。静岡県菊川市から牧之原市で突風が発生した時間帯には、活発な積乱雲が通過中であつた。

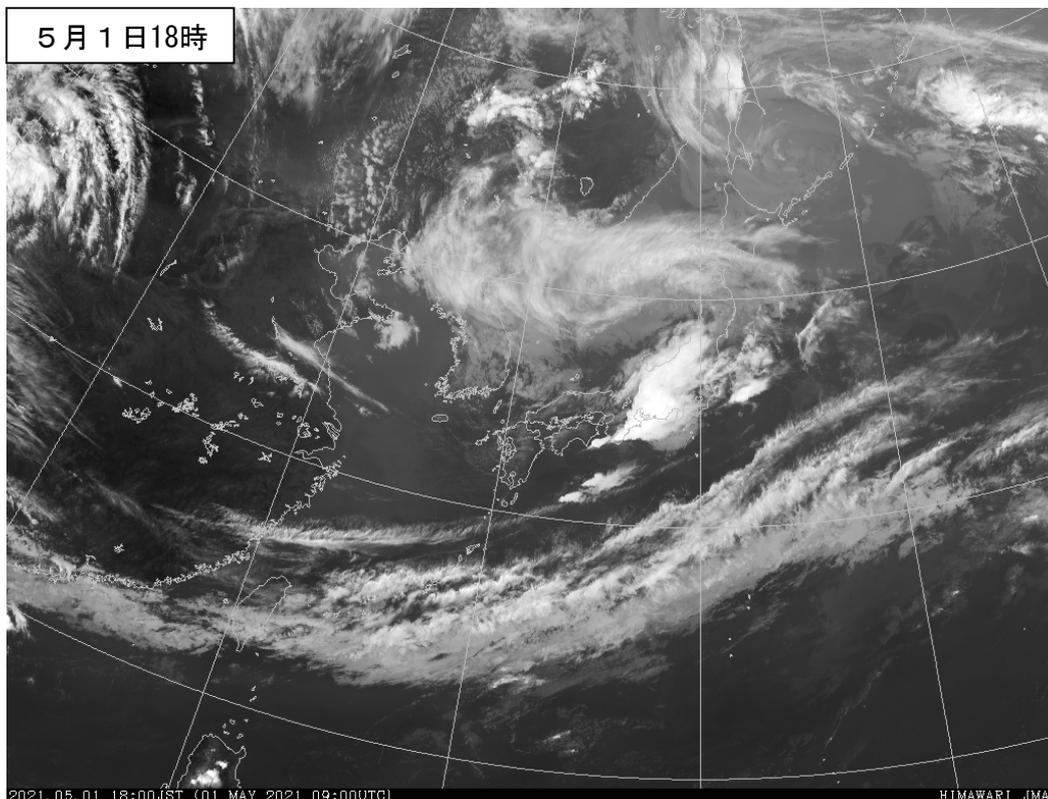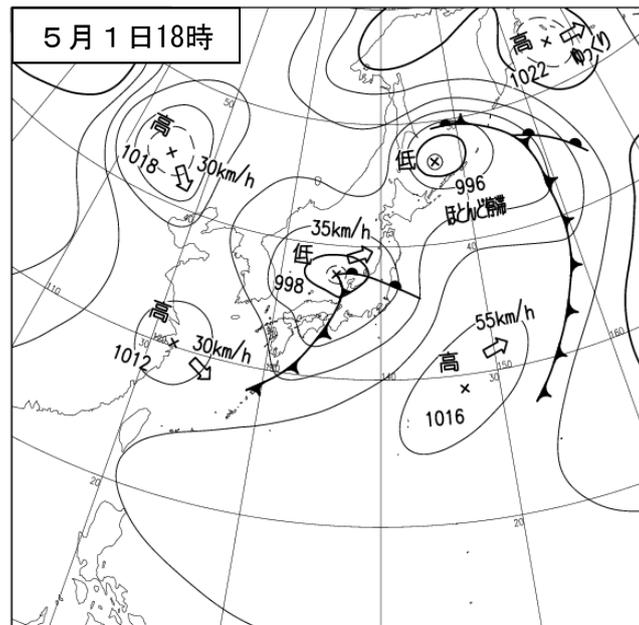

地上天気図及び気象衛星「ひまわり8号」赤外画像

静岡県菊川市から牧之原市で突風が発生した時間帯の気象レーダーで観測された雨雲の様子

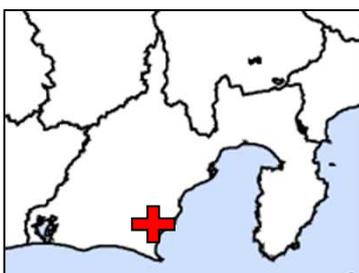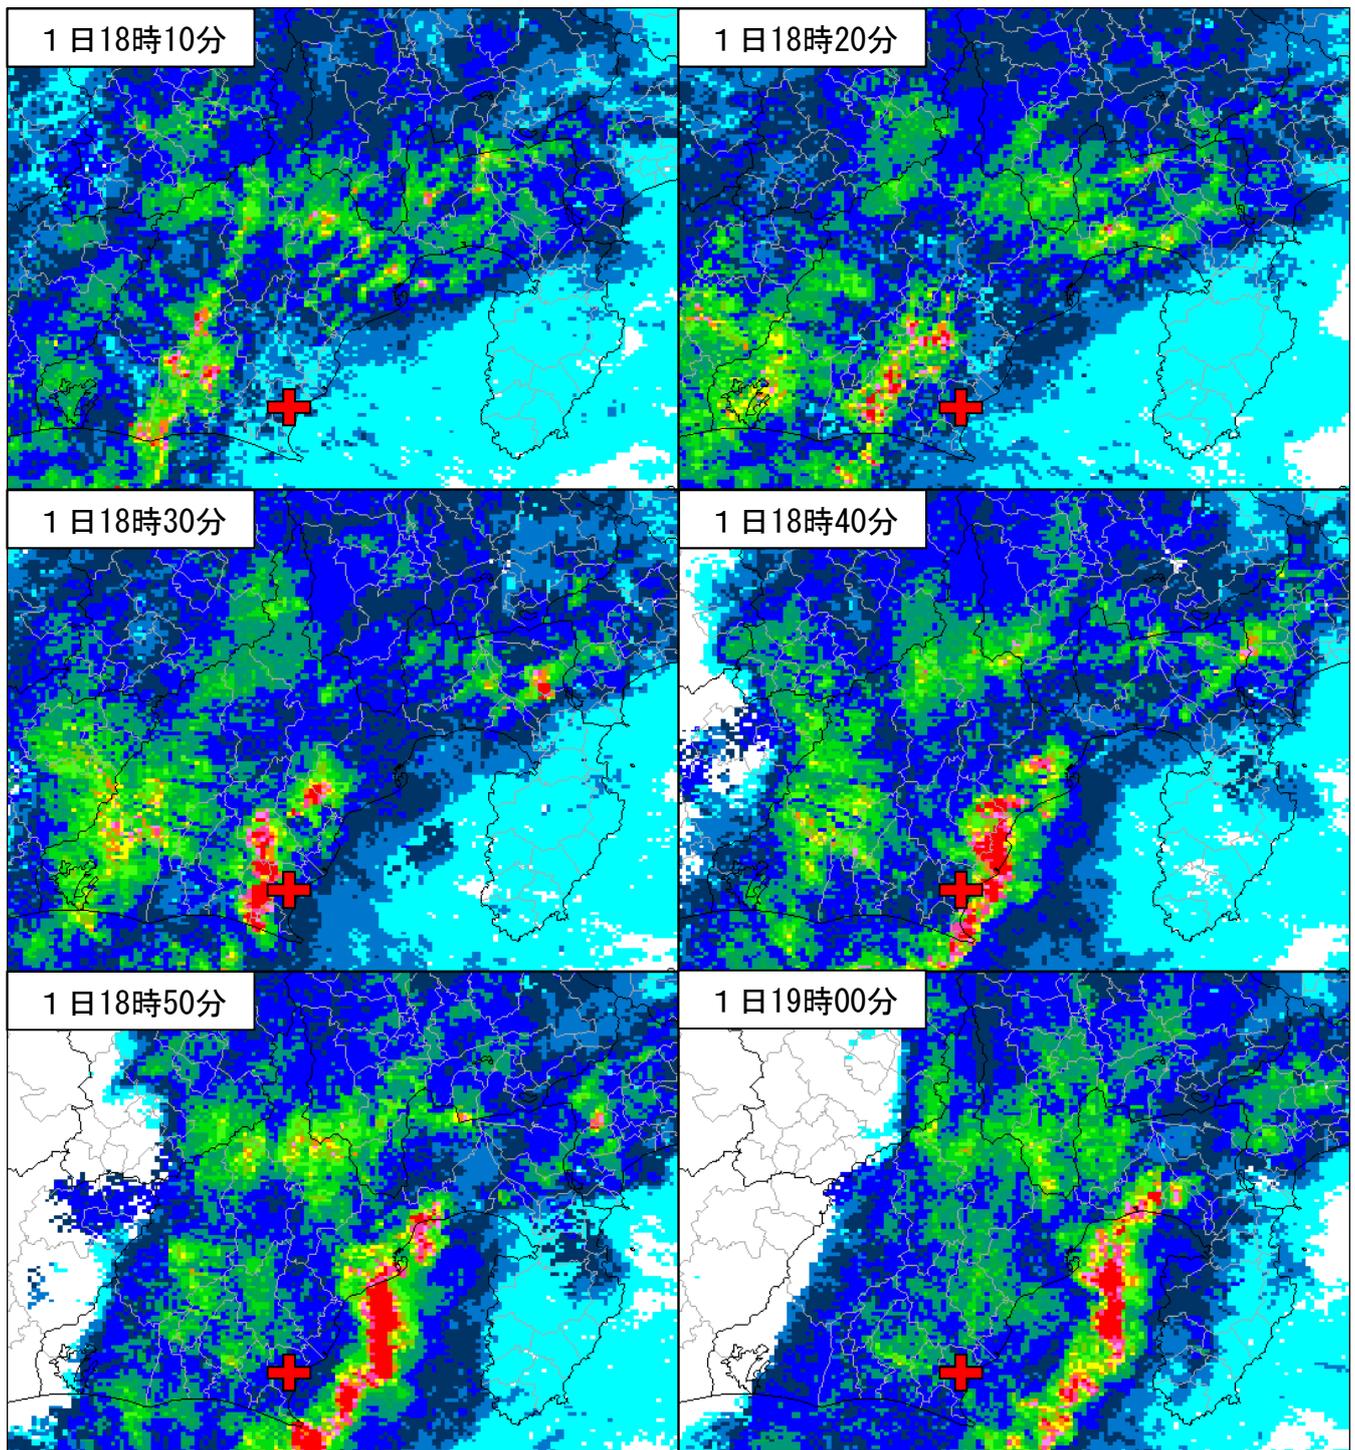

令和3年5月1日18時10分～19時00分  
 図中 **+** 印は被害発生地域を示す。

## 5 特別警報・警報・注意報及び気象情報等の発表状況

### 静岡県

#### ○特別警報・警報・注意報の発表状況（菊川市）

令和3年5月1日 静岡地方気象台発表

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除  
 浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

発表時刻	暴風雪特別警報	大雨特別警報	暴風特別警報	大雪特別警報	波浪特別警報	高潮特別警報	暴風雪警報	大雨警報	洪水警報	暴風警報	大雪警報	波浪警報	高潮警報	大雨注意報	大雪注意報	風雪注意報	雷注意報	強風注意報	波浪注意報	融雪注意報	洪水注意報	高潮注意報	濃霧注意報	乾燥注意報	なだれ注意報	低温注意報	霜注意報	着水注意報	着雪注意報		
2021/5/1 10:18																	●	●													
2021/5/1 12:11																	○	○													
2021/5/1 14:15																	○	○													
2021/5/1 18:51														●			○	○													
2021/5/1 19:04														○			○	○													
2021/5/1 20:36														○			○	○													
2021/5/1 23:45														○			解	○													

#### ○特別警報・警報・注意報の発表状況（牧之原市）

令和3年5月1日 静岡地方気象台発表

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除  
 浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

発表時刻	暴風雪特別警報	大雨特別警報	暴風特別警報	大雪特別警報	波浪特別警報	高潮特別警報	暴風雪警報	大雨警報	洪水警報	暴風警報	大雪警報	波浪警報	高潮警報	大雨注意報	大雪注意報	風雪注意報	雷注意報	強風注意報	波浪注意報	融雪注意報	洪水注意報	高潮注意報	濃霧注意報	乾燥注意報	なだれ注意報	低温注意報	霜注意報	着水注意報	着雪注意報			
2021/5/1 10:18																	●	●	●													
2021/5/1 12:11																	○	○	○													
2021/5/1 14:15														●			○	○	○													
2021/5/1 18:51														○			○	○	○													
2021/5/1 19:04														○			○	○	○													
2021/5/1 20:36														○			○	○	○													
2021/5/1 23:45														○			解	○	○													

## ○静岡県竜巻注意情報の発表状況

令和3年5月1日 気象庁発表

発表日時	情報の名称	対象地域
令和3年5月1日13時23分	静岡県竜巻注意情報 第1号	伊豆
令和3年5月1日13時33分	静岡県竜巻注意情報 第2号	伊豆、西部
令和3年5月1日13時38分	静岡県竜巻注意情報 第3号	中部、伊豆、西部
令和3年5月1日13時48分	静岡県竜巻注意情報 第4号	中部、伊豆、東部、西部
令和3年5月1日14時44分	静岡県竜巻注意情報 第5号	中部、伊豆、東部、西部
令和3年5月1日15時43分	静岡県竜巻注意情報 第6号	伊豆、東部
令和3年5月1日17時03分	静岡県竜巻注意情報 第7号	中部
令和3年5月1日17時23分	静岡県竜巻注意情報 第8号	中部、東部、西部
令和3年5月1日18時18分	静岡県竜巻注意情報 第9号	中部、東部、西部
令和3年5月1日19時03分	静岡県竜巻注意情報 第10号	中部、伊豆、東部、西部
令和3年5月1日19時58分	静岡県竜巻注意情報 第11号	中部、伊豆、東部
令和3年5月1日20時01分	静岡県竜巻注意情報 第12号 (目撃情報あり)	中部、伊豆、東部
令和3年5月1日20時23分	静岡県竜巻注意情報 第13号 (目撃情報あり)	中部、伊豆、東部、西部
令和3年5月1日21時18分	静岡県竜巻注意情報 第14号	中部、伊豆、東部、西部
令和3年5月1日22時13分	静岡県竜巻注意情報 第15号	伊豆、東部

## ○静岡県気象情報の発表状況

令和3年5月1日 静岡地方気象台発表


発表日時	情報の名称
令和3年5月1日05時36分	雷と突風及び降ひょうに関する静岡県気象情報 第1号
令和3年5月1日16時35分	大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第2号

## 6 参考資料

突風に関する現地災害調査報告では、被害状況や聞き取り調査から突風が、「竜巻」、「ダウンバースト」、「ガストフロント」など、どの現象によってもたらされたかを推定しています。また、現象の強さ（風速）については、日本版改良藤田スケール（JEFスケール）により推定しています。ここでは、それぞれの現象とその被害の特徴、及び日本版改良藤田スケールについて紹介します。

### 竜巻とは

竜巻とは、積乱雲又は積雲に伴って発生する鉛直軸をもつ激しい渦巻きで、しばしば漏斗状又は柱状の雲（「漏斗雲」といいます。）を伴っています。また、竜巻の中心では周囲より気圧が低いため、地表面の近くでは空気は渦の中心に向かうように吹き込み（収束）、回転しながら急速に上昇します。

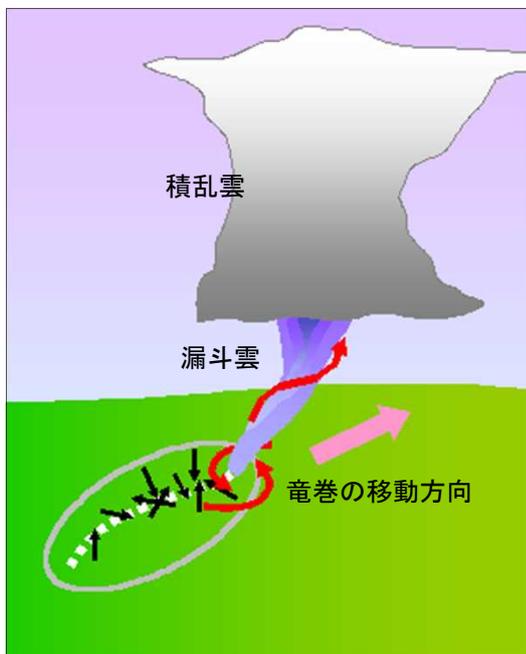

#### 竜巻とその被害の様子

赤矢印は空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向、白点線は竜巻の経路を表しています。竜巻の発生時にはしばしば積乱雲から漏斗状の雲がのびています。竜巻は周囲の空気を吸い上げながら移動しますので、倒壊物等は竜巻の経路に集まる形で残ります。



#### 竜巻の移動経路と風向分布の例（新野他、1991）


平成2（1990）年12月11日千葉県茂原市で日本では戦後最大級の竜巻が発生しました。この図は、地面近くの構造物や畑の作物の倒れ方の調査から推定した竜巻の移動経路（点線）と風向分布（矢印）です。このように、現地調査を行うことで竜巻の移動経路や風向を知ることができます。また被害の程度から竜巻の強さを知ることができます。

竜巻の現象・被害等の特徴をまとめると次のようになります。

- 竜巻の移動とともに風向が回転する。
- 発生場所付近に対応するレーダーエコーがある。ただし、積雲に伴う場合には、ないこともある。
- 気圧が下降する。急激な気圧低下に伴って、耳に異常を訴える場合がある。
- 被害地域は細い帯状となることが多い。
- 残された飛散物や倒壊物はある点や線に集まる形で残ることがある。
- 重量物（屋根・扉など）が舞い上げられたように移動する。
- 漏斗雲が目撃されたり、飛散物が筒状に舞い上がっているのが目撃されることが多い。飛散物が降ってくる。
- ゴーというジェット機のような轟音がすることが多い。

## ダウンバーストとは

ダウンバーストとは、積乱雲又は積雲から爆発的に吹き下ろす気流とこれが地表に衝突して周囲に吹き出す破壊的な気流のことをいいます。水平的な広がり大きさにより2つに分類することがあり、広がり4 km以上をマクロバースト、4 km以下をマイクロバーストといいます。

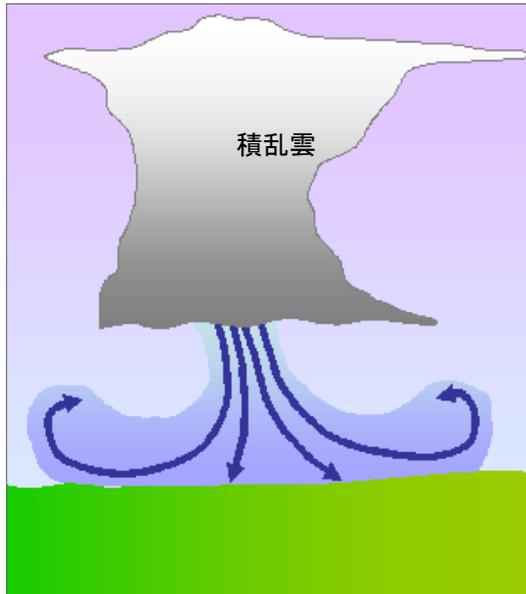

ダウンバーストのイメージ図

薄青の領域は周囲より冷たくて重いダウンバーストの空気を、また、青矢印はダウンバーストの空気の流れを表しています。

ダウンバーストの現象・被害等の特徴をまとめると次のようになります。

- 地上では発散的あるいはほぼ一方向の風が吹く。
- 発生場所付近に対応するレーダーエコーがある。
- 気温や気圧は上昇することも下降することもある。
- 短時間の露点温度下降を伴うことがある。
- 強雨やひょうを伴うことが多い。
- 被害地域が竜巻のように「帯状」ではなく、「面的」に広がる。
- 物の飛散方向や倒壊方向は同じか、ある点から広がる形となる。




ダウンバーストの被害の様子

青矢印はダウンバーストの空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向です。積乱雲が移動している場合には、このように移動方向の吹き出しのみが強くなる場合がほとんどです。吹き出しの強さに対応して倒壊物の方向も一方向や扇状になることが少なくありません。

## ガストフロントとは

ガストフロントとは、積乱雲又は積雲の下に溜まった冷気が周囲に流れ出し（冷気外出流といいます。）、周囲の空気との間に作る境界のことをいいます。突風（ガスト）を伴うことがあることから、突風前線と呼ばれます。

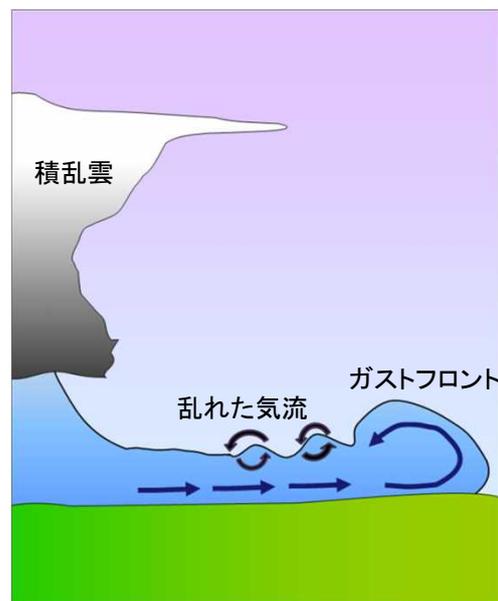

ガストフロントのイメージ図

薄青の領域は周囲より冷たくて重い空気を、また、青矢印は冷気外出流を表しています。黒矢印は乱れた気流を表しています。

ガストフロントの現象等の特徴をまとめると次のようになります。

- 降水域から前線状に広がるが多い。
- 風向の急変や突風を伴い、しばらく同じ風向が続くことが多い。
- 気温の急下降や気圧の急上昇を伴うことが多い。
- 降水域付近のみでなく、数10kmあるいはそれ以上離れた地点まで進行する場合がある。

## じん旋風

晴れた日の昼間に地上付近で発生する鉛直軸を持つ強い渦巻きで、突風により巻き上げられた砂じんを伴う。竜巻と違い積雲や積乱雲に伴わず、地上付近の熱せられた空気の上昇によって発生する。

## その他の突風

自然風は絶えず強くなったり弱くなったり変化しており、その中で一時的に強く吹く風をいう。また、これ以外にガストフロントに伴う旋風などもある。

## 日本版改良藤田スケール (JEFスケール)

米国シカゴ大学の藤田哲也により1971年に考案された藤田スケールを、日本国内で発生する竜巻等突風の強さをよりの確に把握できるようにするため、米国の改良スケールを参考にしつつ、日本の建築物等の特徴を加味し、最新の風工学の知見を取り入れて策定した風速のスケールです。

階級	風速 (m/s) の範囲 (3秒値)	主な被害の状況 (参考)
JEF0	25-38	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木造の住宅において、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊が発生する。比較的狭い範囲の屋根ふき材が浮き上がったたり、はく離する。</li> <li>・園芸施設において、被覆材 (ビニルなど) がはく離する。パイプハウスの鋼管が変形したり、倒壊する。</li> <li>・物置が移動したり、横転する。</li> <li>・自動販売機が横転する。</li> <li>・コンクリートブロック塀 (鉄筋なし) の一部が損壊したり、大部分が倒壊する。</li> <li>・樹木の枝 (直径2cm~8cm) が折れたり、広葉樹 (腐朽有り) の幹が折損する。</li> </ul>
JEF1	39-52	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木造の住宅において、比較的広い範囲の屋根ふき材が浮き上がったたり、はく離する。屋根の軒先又は野地板が破損したり、飛散する。</li> <li>・園芸施設において、多くの地域でプラスチックハウスの構造部材が変形したり、倒壊する。</li> <li>・軽自動車や普通自動車 (コンパクトカー) が横転する。</li> <li>・通常走行中の鉄道車両が転覆する。</li> <li>・地上広告板の柱が傾斜したり、変形する。</li> <li>・道路交通標識の支柱が傾倒したり、倒壊する。</li> <li>・コンクリートブロック塀 (鉄筋あり) が損壊したり、倒壊する。</li> <li>・樹木が根返りしたり、針葉樹の幹が折損する。</li> </ul>
JEF2	53-66	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木造の住宅において、上部構造の変形に伴い壁が損傷 (ゆがみ、ひび割れ等) する。また、小屋組の構成部材が損壊したり、飛散する。</li> <li>・鉄骨造倉庫において、屋根ふき材が浮き上がったたり、飛散する。</li> <li>・普通自動車 (ワンボックス) や大型自動車が横転する。</li> <li>・鉄筋コンクリート製の電柱が折損する。</li> <li>・カーポートの骨組が傾斜したり、倒壊する。</li> <li>・コンクリートブロック塀 (控壁のあるもの) の大部分が倒壊する。</li> <li>・広葉樹の幹が折損する。</li> <li>・墓石の棹石が転倒したり、ずれたりする。</li> </ul>
JEF3	67-80	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木造の住宅において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。</li> <li>・鉄骨系プレハブ住宅において、屋根の軒先又は野地板が破損したり飛散する、もしくは外壁材が変形したり、浮き上がる。</li> <li>・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが比較的広い範囲で変形する。</li> <li>・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的狭い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。</li> <li>・鉄骨造倉庫において、外壁材が浮き上がったたり、飛散する。</li> <li>・アスファルトがはく離・飛散する。</li> </ul>
JEF4	81-94	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的広い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。</li> </ul>
JEF5	95-	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄骨系プレハブ住宅や鉄骨造の倉庫において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。</li> <li>・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが著しく変形したり、脱落する。</li> </ul>

### 【参考文献】

大野久雄著 (2001): 雷雨とメソ気象. 東京堂出版, 309pp.  
 新野宏・藤谷徳之助・室田達郎・山口修由・岡田恒 (1991): 1990年12月11日に千葉県茂原市を襲った竜巻の実態と

その被害について. 日本風工学会誌, 第48号, 15-25.  
 日本気象学会編 (1998): 気象科学辞典. 東京書籍, 637pp.  
 Fujita, T.T. (1992): Mystery of Severe Storms. The University of Chicago, 298pp.

## 現地災害調査報告について

気象台では、突風災害等が発生した場合、災害発生の要因となった現象と災害との関係等を迅速に把握するため、可能な限り速やかに災害が発生した地域に職員を派遣し調査を実施しています。また、現地調査終了後、その調査結果に加えて気象現象の発生状況、実況資料、気象台の執った措置等を速やかに取りまとめ「現地災害調査報告」を作成し公表しています。

この調査や、調査資料を作成するにあたり、静岡県牧之原市、菊川市などの関係機関、また、住民の方々にご協力いただきました。ここに、謝意を表します。

※本報告の地図は、国土地理院発行の「電子地形図（タイル）」を利用したものです。

※本資料は、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。利用を行う際は適宜の方法により、必ず出所（静岡地方気象台）を明示してください。その他、利用にあたっての詳細は、静岡地方気象台ホームページの利用規約（<https://www.data.jma.go.jp/shizuoka/shosai/comment/comment.html>）をご確認ください。

問い合わせ先

静岡地方気象台

電話 054-286-3521

<https://www.data.jma.go.jp/shizuoka/index.html>